

A L'ATTENTION DE :

DIRECTEUR SERVICE X

RECEPTIONNISTE X

ATELIER X

PIECES DETACHEES X

INFORMATIONS TECHNIQUES



SUJET

Défaillance de la pompe d'alimentation

09/04/97

19/01/97/FR

MODELE

Discovery - Dérivés 300 Tdi

Discovery - Dérivés 300 Tdi

Defender - Dérivés 300 Tdi

DERIVES

LP

LJ A partir de 554794

LJ A partir de 721321

LD A partir de 111838



DETAIL

Nous avons reçu quelques rapports signalant un problème d'amorçage du circuit d'alimentation.

Des enquêtes ont révélé que la pompe d'alimentation dépassait sa course normale, ce qui entraîne sa défaillance prématurée. Cela peut se manifester sous la forme de performances réduites ou d'amorçage difficile de la pompe d'injection lors du remplacement ou du drainage du filtre à carburant.

Pour résoudre ce problème, le service d'études Land Rover a introduit un joint de pompe d'alimentation modifié à partir des numéros VIN ci-dessus pour réduire la course de la pompe.

ACTION REQUISE


En cas de réclamation d'un client pouvant indiquer une défaillance de la pompe d'alimentation, poser une pompe neuve avec le joint modifié ERR 7339.

RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPOSANTS

ERR 7339 Joint de pompe d'alimentation

ERR 5057 Pompe d'alimentation

ILLUSTRATION

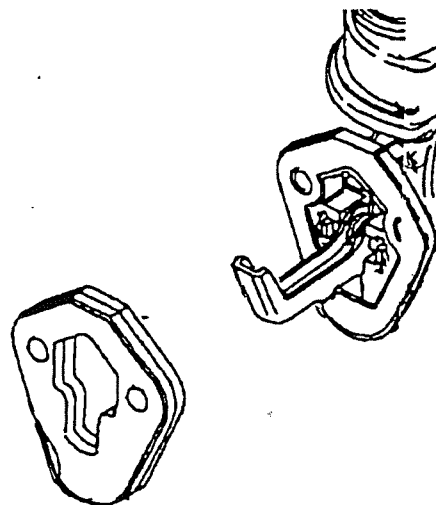

PROCEDURE

Si la défaillance de la pompe d'alimentation est vérifiée, la remplacer avec son joint. Se reporter au manuel d'atelier, section 19.

GARANTIE

Les politique et procédure de garantie normales restent valables.

CODE INCIDENT
2Q1D

DOCUMENTS SRO

19.45.09 Remplacement du joint de la pompe d'alimentation 00,45 heure - Defender

19.45.09 Remplacement du joint de la pompe d'alimentation 00,40 heure - Discovery