Couronne du démarreur

Description
Usure importante de la couronne du démarreur

Cause
Démarreur défectueux

Effet
Bruits lors du démarrage du moteur

Solution
⇢ Remplacer le volant bimasse
⇢ Vérifier le bon fonctionnement du démarreur



Anneau capteur

Description
Déformation des dents de l'anneau capteur

Cause
Endommagement mécanique

Effet
Incidence sur le fonctionnement du moteur

Solution
Remplacer le volant bimasse

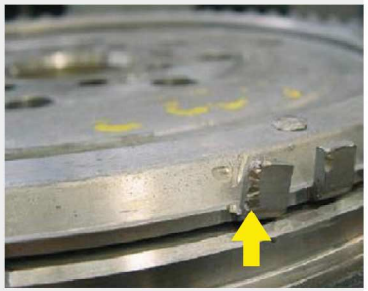

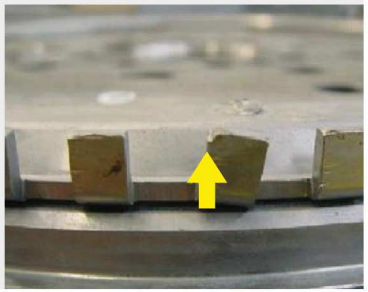

Léger suintement de graisse

Description
Légères traces de graisse s'échappant
des orifices ou des calottes d'étanchéité côté moteur

Effet
Aucun

Solution
Aucune mesure n'est nécessaire



Suintement important de graisse

Description
Suintement de graisse > 20 g
⇢ le carter de la boîte de vitesses est plein
de graisse

Effet
Lubrification incorrecte des ressorts en arc

Solution
Remplacer le volant bimasse

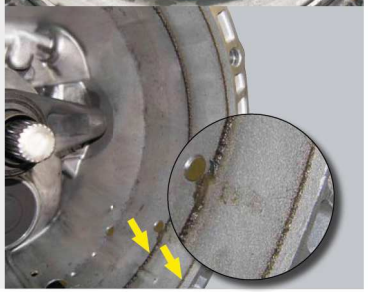

Poids d'équilibrage

Description
Ils sont lâches ou absents
⇢ se remarque aux points de soudure visibles

Effet
Déséquilibre du volant bimasse
⇢ fort bourdonnement

Solution
Remplacer le volant bimasse

